

УДК 621.9.07

E. C. Трубачёв, доктор технических наук, профессор

A. И. Зубкова, магистрант

Институт механики ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ ВИТКОВ МНОГОЗАХОДНОГО ЧЕРВЯКА, ОБРАЗОВАННЫХ ТОРЦОВОЙ РЕЗЦОВОЙ ГОЛОВКОЙ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ДЕЛЕНИИ

Предложен высокопроизводительный метод нарезания многозаходных червяков непрерывным делением с помощью торцовой резцовой головки. Даны основы расчета формируемой винтовой поверхности.

Ключевые слова: многозаходный червяк, нарезание витков, резцовая головка.

Введение

В единичном и мелкосерийном производстве цилиндрические червяки традиционно предварительно нарезаются с помощью резцов на токарно-винторезных станках. Значительно большей производительностью отличаются методы предварительного нарезания червяков, основанные на применении многорезцовых инструментов с исходной производящей поверхностью вращения: дисковых фрез и вихревых резцовых головок. Повышенная сложность переналадки оборудования и инструмента создают трудности применения этих методов в мелкосерийном производстве. В этом отношении несколько лучшим решением является применение инструмента торцового (чашечного) типа (червяки типов ZK3 [1], SZK3, SZCT3 [2]). Переналадка на иной модуль осуществляется сменой резцов, а на иной диаметр и угол подъема витка – линейными перемещениями, что обычно проще осуществлять и контролировать. Однако единичное деление с остановами и реверсами при нарезании многозаходных червяков и в этом методе подразумевает худшую динамику и появление дополнительной погрешности. Червяки с большими числами заходов (обычно не менее 6) и большими углами подъема могут быть нарезаны непрерывным делением как косозубые колеса – на зубофрезерном станке с помощью червячной фрезы. Однако этот способ еще в большей степени ориентирован на крупносерийное и массовое производство (у него имеются и другие недостатки).

В настоящей статье рассмотрен метод нарезания витков многозаходных червяков торцовой резцовой головкой при непрерывном делении на заходы, обеспечивающий высокую производительность и гибкость производства червяков.

Схема нарезания

Схема формообразования показана на рис. 1. Резцовая головка и формируемый червяк согласованно вращаются с угловыми скоростями ω_0 и ω_1 соответственно с передаточным отношением i_{01} , равным отношению числа нарезаемых заходов $z_{(1)}$ к числу резцов $z_{(0)}$ (или пар резцов, в каждой из которых один резец для левых, другой – для правых поверхностей витков) головки. При выполнении этого условия каждый последующий резец (или последующая пара) входит в каждую следующую впадину между витками. Кроме того, осуществляется подача p резцовой головки вдоль оси червяка, согласованная с

дополнительным поворотом (угловая скорость $\Delta\omega_1$) последнего ($p/\Delta\omega_1 = p_{\gamma 1}$ – винтовой параметр формируемого геликоида).

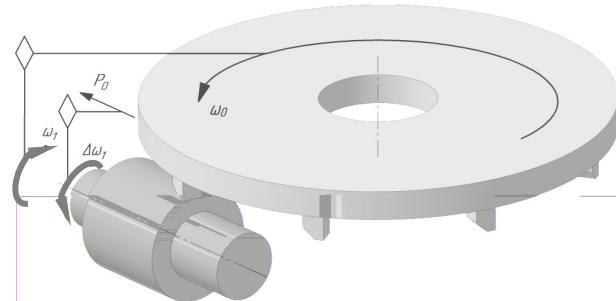


Рис. 1. Схема формообразования витков червяка торцовой резцовой головкой при непрерывном делении

Боковые поверхности витков в такой схеме образуются в двухпараметрическом огибании производящих линий – режущих кромок резцов головки. Первым параметром огибания является угол ϕ_0 поворота резцовой головки, вторым – координата z , характеризующая ее положение вдоль оси червяка. Соотношение между скоростями изменения этих параметров в широких пределах (по крайней мере, при выполнении условия $\omega_0 \ll \Delta\omega_1$) практически не влияет на получаемую геометрию витков, т. е. можно говорить о независимости их влияния.

Можно видеть аналогии между этой схемой нарезания и схемами нарезания конических зубчатых по методам *Oerlicon* [3] и *Face hobbing* [4].

Системы координат

Будем рассматривать случай, когда оси резцовой головки и нарезаемого червяка перекрециваются под углом 90° (межосевое расстояние – a_{w01}), делительная плоскость головки касается делительного цилиндра червяка (расстояние от станочной межосевой линии до делительной плоскости червяка – $B_0 = d_1$), передняя плоскость резца параллельна оси головки и наклонена по отношению осевой плоскости последней на угол γ_0 .

Системы координат (СК), применяемые при расчете (рис. 2):

S_n – подвижная, жестко связанная с резцом ($x_nO_nz_n$ – передняя плоскость резца);

S_{00} – подвижная, жестко связанная с вращающейся резцовой головкой;

S_0 – неподвижная, ось z_0 которой совпадает с осью резцовой головки;

S_1 – неподвижная, ось z_1 которой совпадает с осью червяка;

S_{11} – подвижная, жестко связанная с вращающимся червяком.

Связи между перечисленными системами координат следующие:

$$\begin{cases} x_{00} = x_n \cos \gamma_0 + y_n \sin \gamma_0 + d_0 / 2; \\ y_{00} = -x_n \sin \gamma_0 + y_n \cos \gamma_0; \\ z_{00} = z_n, \end{cases} \quad (1)$$

где d_0 – делительный диаметр резцовой головки;

$$\begin{cases} x_0 = x_{00} \cos \phi_0 - y_{00} \sin \phi_0; \\ y_0 = x_{00} \sin \phi_0 + y_{00} \cos \phi_0; \\ z_0 = z_{00} + B_0; \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + a_{w01}; \\ y_1 = -z_0; \\ z_1 = y_0; \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x_{11} = x_1 \cos \phi_1 + y_1 \sin \phi_1; \\ y_{11} = -x_1 \sin \phi_1 + y_1 \cos \phi_1; \\ z_{11} = z_1. \end{cases} \quad (4)$$

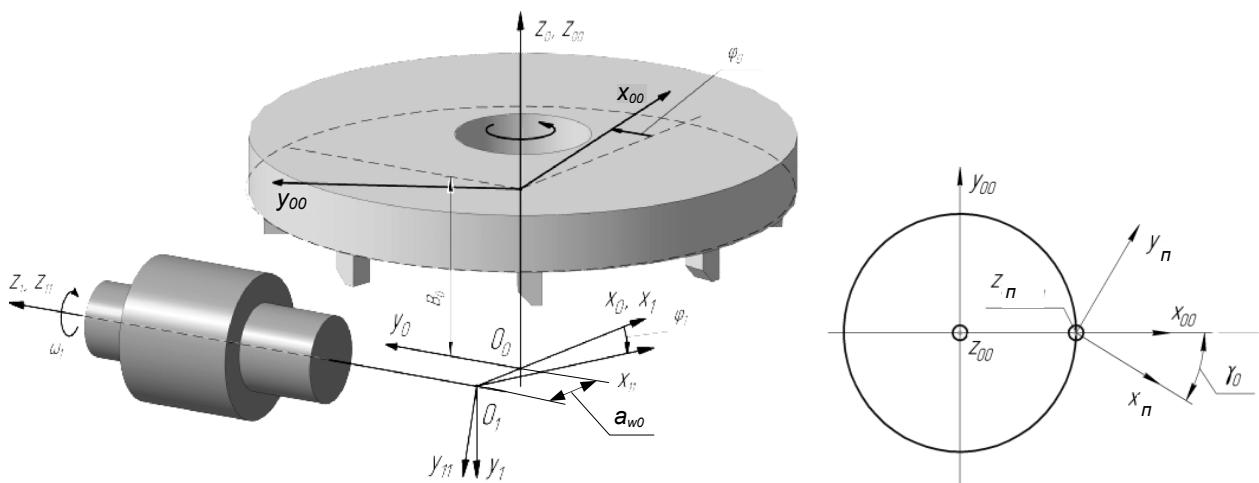


Рис. 2. Системы координат, применяемые при расчетах

Производящая линия. Касательная к ней

Уравнение прямой производящей линии в СК S_n :

$$F_P = z_n - \left(x_n \pm \frac{s_0}{2} \right) \tan \alpha_0 = 0, \quad (5)$$

где s_0 и α_0 – делительная ширина и угол профиля резца.

Вектор, касательный к производящей линии:

$$\mathbf{f} : \begin{cases} f_{xn} = 1, \\ f_{yn} = 0, \\ f_{zn} = 1 / \tan \alpha_0. \end{cases} \quad (6)$$

Движения при обработке

Векторы скоростей в двух независимых парах движений запишем в СК S_0 при $\omega_0 = 1$ рад/с, $\omega_1 = \omega_0 / i_{01}$, $\Delta\omega_1 = 1$ и $p = p_{y1}$ (очевидно – движение подачи с дополнительным поворотом червяка должно быть винтовым с параметром, равным винтовому параметру формируемого червяка):

$$\mathbf{v}_0^{(1)} = \boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{r}_0 : \begin{cases} v_0^{(1)x0} = -y_0, \\ v_0^{(1)y0} = x_0, \\ v_0^{(1)z0} = 0. \end{cases} \quad (7)$$

$$\mathbf{v}_1^{(1)} = \boldsymbol{\omega}_1 \times (\mathbf{r}_0 + a_{w01} \mathbf{i}_0) : \begin{cases} v_1^{(1)x0} = z_0 / i_{01}, \\ v_1^{(1)y0} = 0, \\ v_1^{(1)z0} = -(x_0 + a_{w01}) / i_{01}. \end{cases} \quad (8)$$

$$\mathbf{v}_0^{(2)} = p_{y1} \mathbf{k}_1 : \begin{cases} v_0^{(2)x0} = 0, \\ v_0^{(2)y0} = p_{y1} \sin \Sigma_0, \\ v_0^{(2)z0} = p_{y1} \cos \Sigma_0. \end{cases} \quad (9)$$

$$\mathbf{v}_1^{(2)} = \Delta\boldsymbol{\omega}_1 \times (\mathbf{r}_0 + a_{w01} \mathbf{i}_0) : \begin{cases} v_1^{(2)x0} = z_0, \\ v_1^{(2)y0} = 0, \\ v_1^{(2)z0} = -(x_0 + a_{w01}). \end{cases} \quad (10)$$

Уравнение станочного зацепления

Уравнение станочного зацепления есть условие компланарности вектора, касательного к производящей линии (6), и векторов относительных скоростей в двух независимых движениях – $\mathbf{v}_{01}^{(1)} = \mathbf{v}_0^{(1)} - \mathbf{v}_1^{(1)}$ и $\mathbf{v}_{01}^{(2)} = \mathbf{v}_0^{(2)} - \mathbf{v}_1^{(2)}$. Это уравнение можно получить в виде:

$$F_s = [\mathbf{f}; \mathbf{v}_{01}^{(1)}, \mathbf{v}_{01}^{(2)}] = F_s(x_n, z_n, \phi_0) = 0. \quad (11)$$

Решение этого уравнения удобно искать, задавая последовательно координату z_n для точек производящей линии (задавая положение точки по высоте профиля резца), определяя с помощью (5) координату x_n и решая полученное уравнение одной неизвестной переменной – ϕ_0 . Далее, используя найденное решение (а также величину $\phi_1 = \phi_0 / i_{01}$) и связи (1)–(4), можно найти координаты заданной точки в СК

S_{11} . Соответствующую точку на осевом профиле сформированной поверхности получим путем приведения:

$$z_{1ax} = z_1 - p_{y1} a \tan(x_1 / y_1). \quad (12)$$

Решая уравнение при различных значениях z_n , получим набор точек осевого профиля формируемой винтовой поверхности.

Параметры станочной наладки

К числу этих параметров, определяющих геометрию нарезаемых витков и условия резания, следует отнести:

- делительный диаметр d_0 резцовой головки;
 - число $z_{(0)}$ резцов (пар резцов) резцовой головки;
 - станочный межосевой угол Σ_{01} (принят ранее равным 90°);
 - станочное межосевое расстояние a_{w01} ;
 - ширина s_0 резца;
 - угол α_0 профиля резца;
 - угол γ_0 наклона передней плоскости резца.

Сузить диапазоны выбора параметров можно, введя соотношения:

— в точке касания делительных поверхностей вектор $v_{01}^{(1)}$ должен касаться винтовой линии с параметром p_γ (или, по крайней мере, отклоняться от этого направления незначительно), что дает условие:

$$i_{10} = \frac{z_{(0)}}{z_{(1)}} = \frac{a_{w01}}{p_{w1}} - \frac{\sqrt{{d_0}^2 - 4{a_{w01}}^2}}{d_1}; \quad (13)$$

— передняя плоскость резца должна быть ортогональна вектору $v_{01}^{(1)}$ (или, по крайней мере, отклоняться от этого направления незначительно), что дает условие:

$$\cos \gamma_0 = \frac{\mathbf{v}_{01}^{(1)} \mathbf{v}_1^{(1)}}{\mathbf{v}_{01}^{(1)} \mathbf{v}_1^{(1)}}. \quad (14)$$

Пример расчета

На рис. 3 показан результат расчета – графики зависимостей координаты z_{1ax} осевого профиля от радиуса r_1 червяка для разноименных боковых поверхностей витков – при следующих параметрах червяка и параметрах наладки:

- $d_1 = 40 \text{ MM}$,
 - $z_{(1)} = 4$,
 - $m_{x1} = 4 \text{ MM}$ ($p_{\gamma 1} = 8 \text{ MM}$),
 - $d_0 = 200 \text{ MM}$,
 - $z_{(0)} = 8$,
 - $a_{w01} = 51$,
 - $s_0 = 1,57 m_{y1} = 6,28$,

- $\alpha_0 = 20^\circ$ (профиль симметричный),
- $\gamma_0 = 8,5^\circ$.

Сформировано режущими кромками резцов:
внешними внутренними

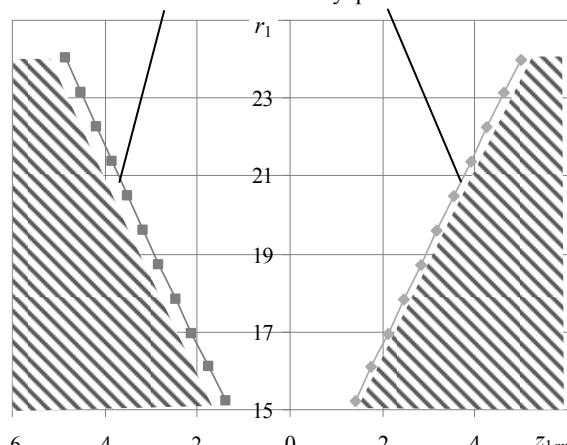


Рис. 3. Осевой профиль червяка, сформированного предложенным методом

Перспективы

Для рассмотренной схемы нарезания актуальными являются вопросы исследования влияния параметров наладки на геометрию (например, кривизну профиля) витков, размеры и форму переходного участка, условия подрезания, срезания и заострения витков и условия резания. Этот метод с точки зрения технологического оснащения весьма похож на метод нарезания витков червяков видов ZK3, SZK3, SZCT3, что делает соответствующую реализацию универсально пригодной для производства червяков и с одним-двумя, и с большим числом заходов.

Библиографические ссылки

1. ГОСТ 18498–89. Передачи червячные. Термины, определения и обозначения. – Введ. 1990–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 46 с.
 2. ГОСТ 22850–77. Передачи спироидные. Термины определения и обозначения. – Введ. 1979–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1979. – 65 с.
 3. Тайц Б. А. Производство зубчатых колес : справочник / под общ. ред. Б. А. Тайца. – М. : Машиностроение, 1990. – 463 с.
 4. *Stadtfield H. J. Gleason Bevel Gear Technology. Manufacturing, Inspections and Optimization: Collected Publications 1994/95*. The Gleason Works, Rochester, – New York (USA). 1995. – 202 p.

E. S. Trubachev, DSc in Engineering, Professor, Kalashnikov Izhevsk State Technical University
A. I. Zubkova, Master's Degree Student, Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Geometry calculation for multi-thread worms threads formed by means of continuous indexing face cutting head

High-performance method of multi-thread worm cutting is proposed. The cutting process is realized by the face hob (face cutting head) with a continuous indexing. Fundamentals of the generated worm surface calculation are given.

Keywords: multi-thread worm, thread cutting, face cutting head.

Получено: 15.08.14